

UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI
PROVINCIA DI SAVONA

G01-SV

RICOGNIZIONE OPERE ED INTERVENTI NECESSARI SULLE OPERE D'ARTE DELLA RETE STRADALE EX ANAS

GALLERIE

Data rilevamento:	26.11.2003	Progressiva inizio:	617+774
Ex S.S. n°:	1	Progressiva fine:	618+285
Denominazione strada:	Aurelia	Denominazione galleria:	San Martino
Comune:	Albenga	Lunghezza:	511 metri

MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/> cemento armato	<input type="checkbox"/> muratura	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> note
TIPOLOGIA STRUTTURALE	<input checked="" type="checkbox"/> arco o volta	<input type="checkbox"/> travi prefabbricate	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> note

ILLUMINAZIONE	file longitudinali n°:	2		
	collocazione:	<input checked="" type="checkbox"/> centrale in asse	<input type="checkbox"/> laterale	
	colore luci:	gialle		
	stato di manutenzione	<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> cattivo
	interventi previsti e costi presunti: Sostituzione e raddoppio armature circuito permanente con SAP 150 W, sostituzione armature rinforzi agli imocchi con SAP 250 e 400 W. Sostituzione cavi elettrici con tipo G10, rifacimento quadro elettrico, sostituzione canala e staffe con altre inox. Totale 310.00,00 €			


SEGNALETICA	luminosa generica:	<input type="checkbox"/> presente	<input checked="" type="checkbox"/> assente	
	emergenza:	<input type="checkbox"/> colonnine SOS	<input type="checkbox"/> estintori	<input type="checkbox"/> piazzole sosta
	altro:	i marciapiedi laterali non sono percorribili		
	stato di manutenzione	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> cattivo
	interventi previsti e costi presunti: posa in opera di dissuasori di velocità e di segnaletica di pericolo . Totale 40.000,00 €			

VENTILAZIONE		<input type="checkbox"/> presente	<input checked="" type="checkbox"/> assente	
	stato di manutenzione	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> cattivo
	interventi previsti e costi presunti:			


RIVESTIMENTO		<input checked="" type="checkbox"/> pannelli	<input type="checkbox"/> vernice	<input type="checkbox"/> altro
	stato di manutenzione	<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> cattivo
	interventi previsti e costi presunti: occorre procedere alla sostituzione dei pannelli esistenti in pvc, non a norma con le leggi antiincendio. con pannellatura delle pareti con alluminio verniciato di bianco. Totale € 340.000.00			

COSTO TOTALE INTERVENTO	Totale 690.000 €
--------------------------------	-------------------------

Ex S.S. n°:	1
Denominazione strada:	AURELIA
Progressiva inizio:	617+774
Denominazione galleria:	San Martino

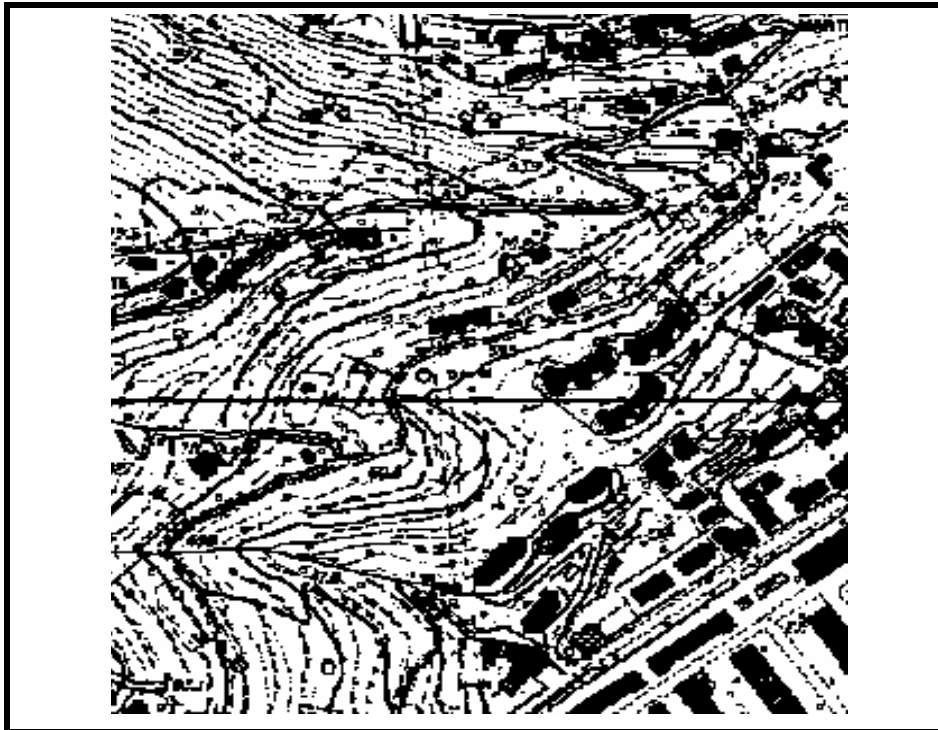

STRALCIO C.T.R. 1:10.000

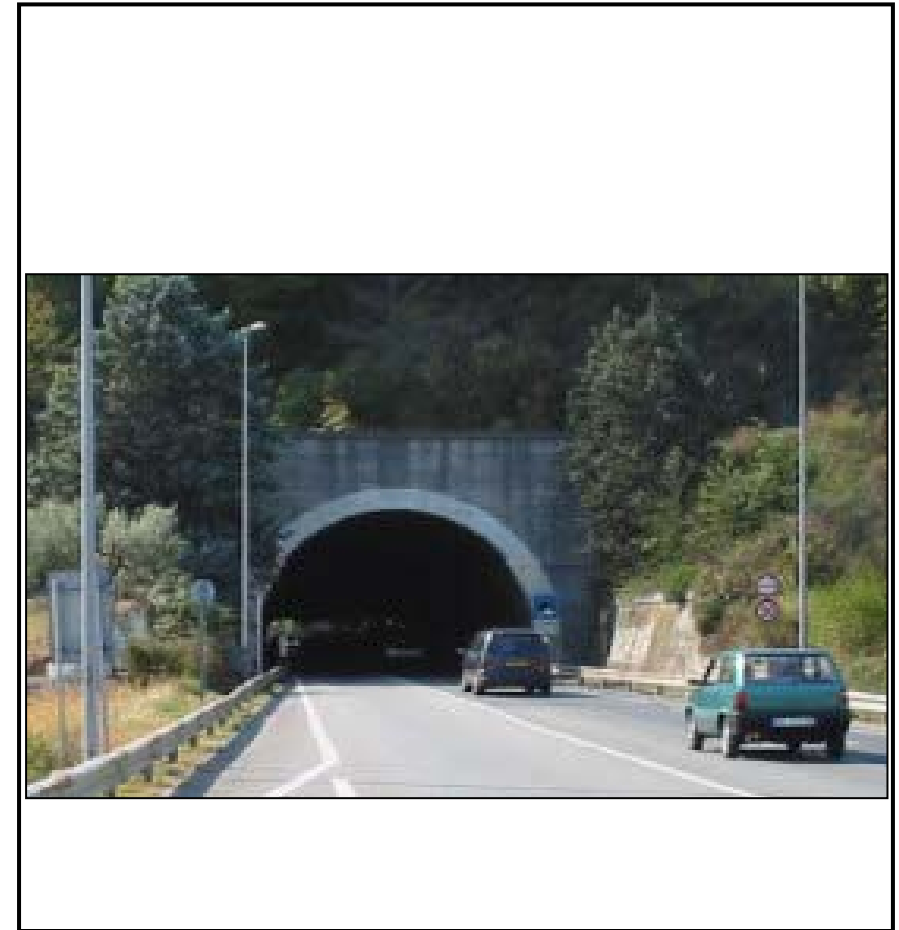

FOTOGRAFIE

La galleria San Martino di Albenga è stata recentemente al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine locali a causa dei numerosi incidenti anche mortali verificatisi nel suo interno. La galleria si presenta attualmente insufficientemente illuminata a causa dell'impianto di illuminazione obsoleto. Il quadro elettrico è vetusto, e i cavi non sono più conformi alle normative. Inoltre si segnala che i marciapiedi laterali non sono percorribili e sono protetti da guard rail danneggiato.

Eventuali osservazioni conclusive